


自动点胶机

使用说明书

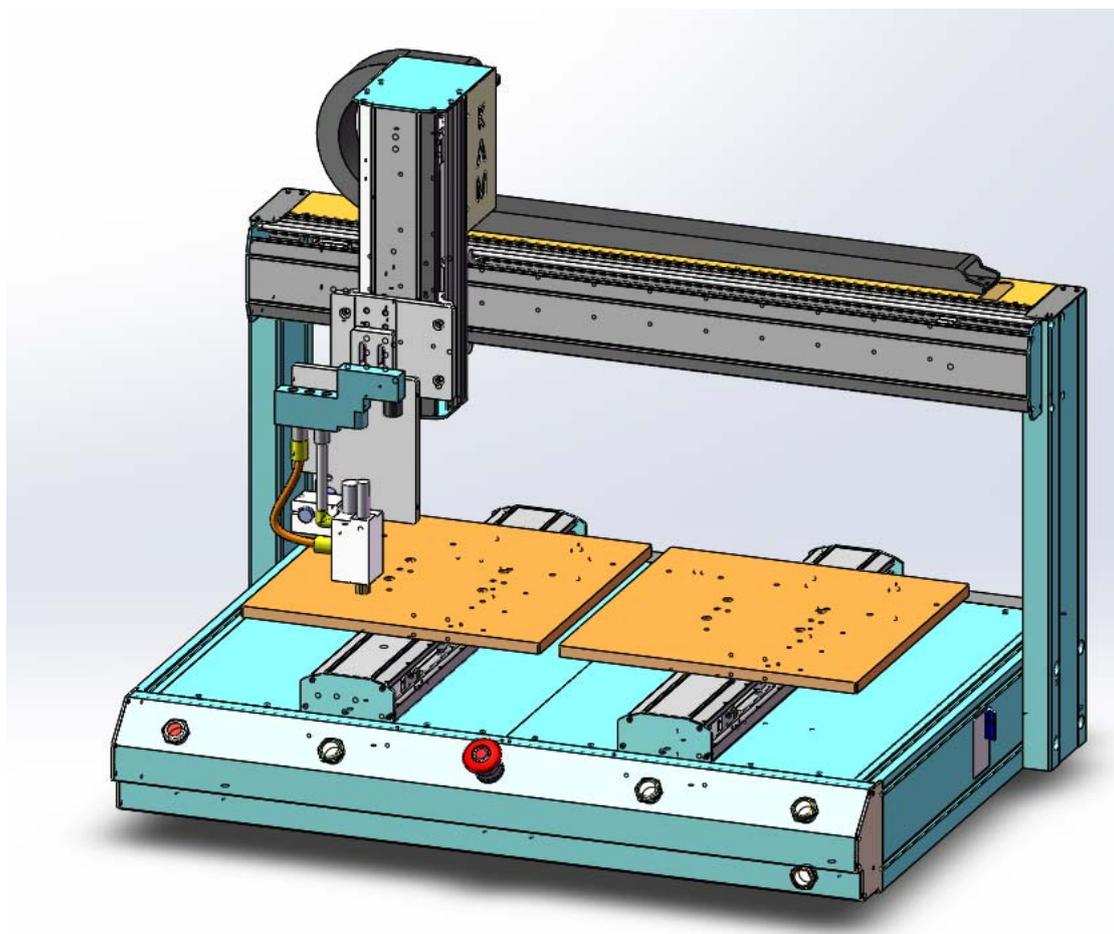

金泉自动化设备有限公司

Dong Guan K. A. M. Autonomation Limited

Tel: (86 0769) 85323765

Fax: (86 0769) 85323765

Web: www.kam-auto.com



调试机器注意安全事项!

本手册包括自动点胶机的操作说明及注意事项

请将此手册妥善保管

在仔细阅读本使用说明书并能正确使用前，请不要操作，维护或检修本设备。
请在熟悉机器的知识，安全信息以及全部有关注意事项以后再使用机器。

本说明书中将安全等级分为危险和注意。

危险！不正确的操作造成的危险情况，将可能导致死亡或重伤的发生。

注意！不正确的操作造成的危险情况，将导致一般或轻微的伤害或造成物体的硬件损坏。

* 当通电或正在运行时，非相关人员请勿打开电控柜，否则可能会发生触电危险。

* 接线或检查，请在断开电源、确认没电后。并经过十分钟后，用万用表等工具测量剩余电压以后进行。（切断电源后一段时间内仍然有部分电器元件带有剩余电压）

请不要在通电情况下进行电气元件的更换，否则可能会发生触电事故。

* 在维修时请按下急停按钮，并确认启动信号断开，否则电机有可能会发生失控而突然启动。

* 请不要在通电情况下进行电气元件的更换，否则可能会发生触电事故。

* 在维修时请按下急停按钮，并确认启动信号断开，否则电机有可能会发生失控而突然启动。

* 请不要对机器设备、电控部分进行改造。

注意！

* 开始操作前，请确认机器危险范围内无人员、物体或障碍物。

* 机器通电后运行前，请检查并确认其相关操作参数并确保机器不会发生意想不到的动作后再运行

* 请不要对机器机械部分进行敲打，以免造成对机器外表防锈层的损坏。

* 请不要对机器机械部分进行拆卸、更改。

* 机器发生任何异常情况时，请在第一时间按下相关急停按钮。

* 请谨遵机器安全操作，合理并正确使用机器。

* 当机器进行参数更改时，请确保机器能正常运行并应在参数更改区域范围内

技术参数


使用空气压力	0.4 ~ 0.6MPa
电源	AC220V, 50 HZ
总功率	3.5KW
工作方式	自动/半自动
重量	80 kg

环境要求：本设备放置的地方通风通光，湿度不得超过 80%，环境温度须控制在 5℃ ~ 40℃ 范围内，电源需有单独回路不得与动力机械共用。接至控制柜的单相电源为 220V，50HZ，主机和控制柜须良好接地，接地线总阻值不得大于 4 ~ 5 欧，车间的卫生条件应符合要求，应防止尘埃进入电箱控制柜内。

人员要求：使用自动点胶机的操作人员，必须进行培训，合格之后，方能上机工作，操作人员必须了解设备的构造性能，熟悉设备的操作规程，对安全操作知识都应达到相应的要求。操作人员具有一定技术条件，应能处理工作过程中一般常见的故障。应掌握相关的技术，了解其工作原理和工作程序。

性能结构

机械构造作用

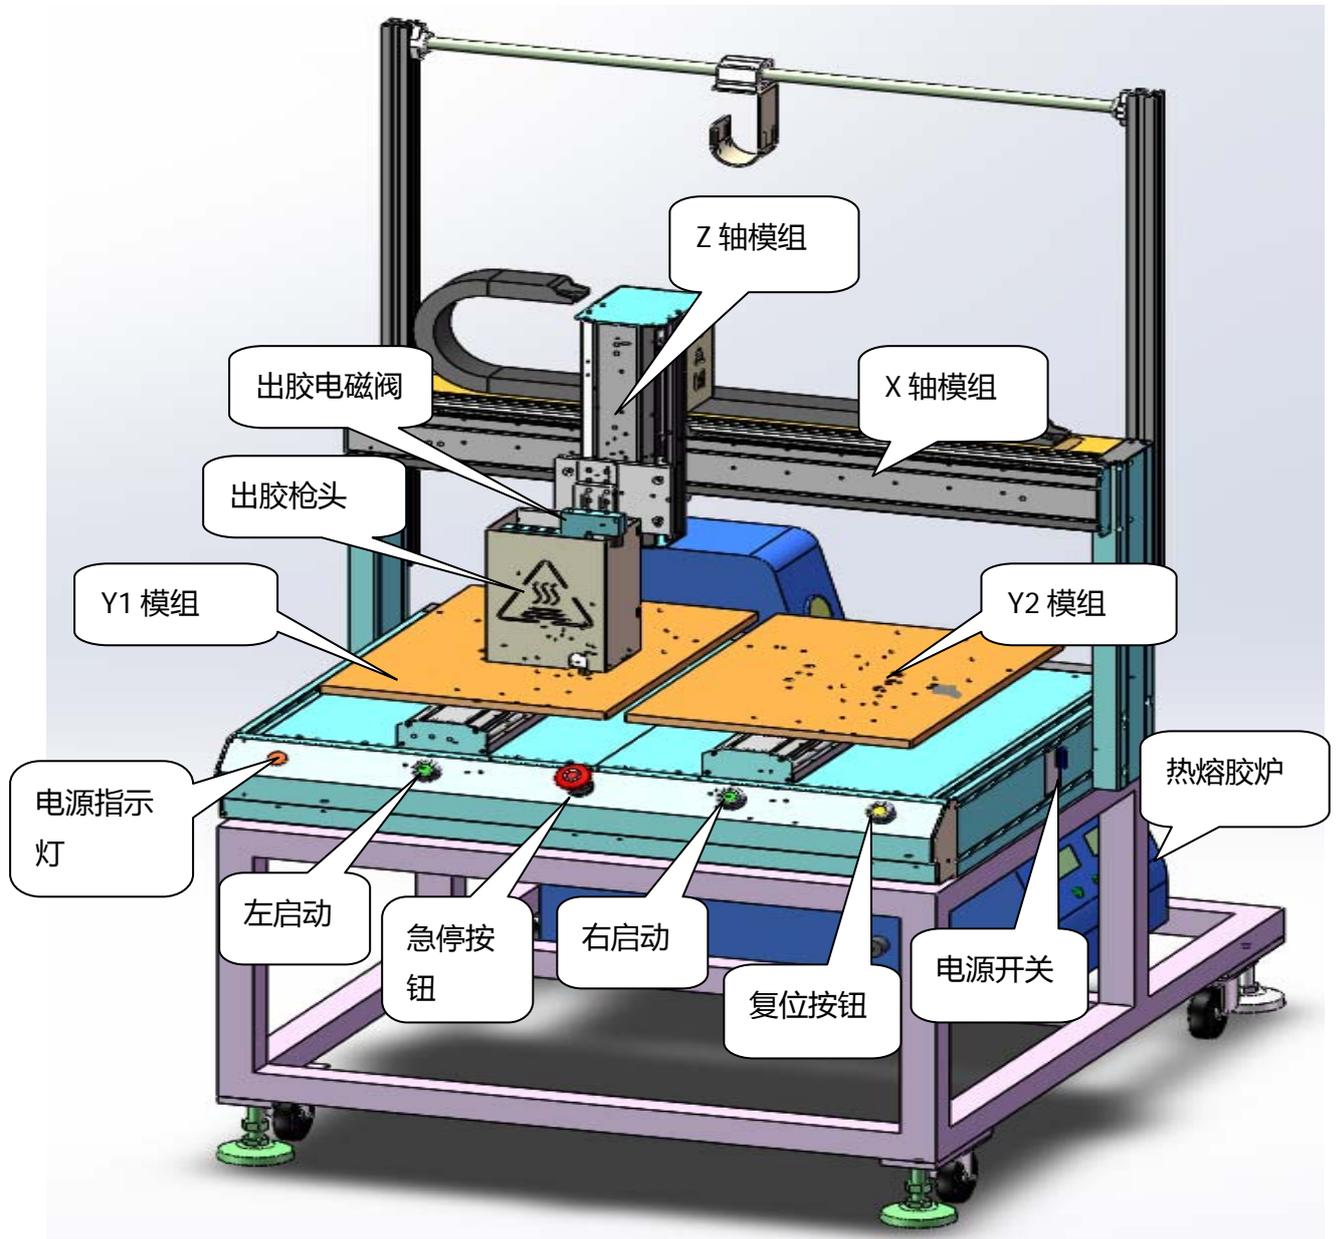

保养

1. 清除过滤器内积水（每天）。
2. 气动件加润滑油（15天一次）。
3. 模组螺杆加润滑油。（15天一次）

4.每周检查螺丝有无松动、弹簧有无断裂、机件有无损坏，经常保养设备，每半年详细检查个部件，易损件磨损后及时更换。以上情况若有异常应立即检修，更换。电器系统与控制系统定期检查系统工作是否正常，如发现异状应及时更换修复。如显示器屏幕提示出错部位处所，应及时停机检查排除，不应强行工作。